# www.cobra-tools.dk

## Vejledning i lygte coating.



Første trin i reparation. Defekt coating fjernes ved at slibe hele lygte, startende med step 1 (korn 400). coating kan være meget hård startes med step 1 (korn 400 vær opmærksom på hvis i starter med 400 vil der opstå større slibe ridser i lygten.
Vi anbefaler at man sliber efter 400 med step 2(korn 800) i ca 4 min. Slibemaskinen skal stå på høj hastighed



Slibestøv fjernes fra lygte, mellem alle slibetrin, af medfølgende afspændingsvæske (grøn flaske) på et stykke papir.



Lygte skal se ud som foto når step 2 (korn 800) er slut. Mat men ens over alt.

Derefter går man videre til step 3 som er korn 1500. Lygte slibes grundigt (ca 2 til 4 min) for at fjerne så mange sliberidser som muligt, efter tørslibning og aftørring af lygte må man gerne vådslibe videre med afspændingsvæske.




Sidste slibning step 4 (korn 3000) tør eller vandslibning, og skal også være grundig (minimum 2 til 4 min) for at fjerne selv de mindste sliberidser.Brug step 4 til lygten har 90 % klarhed



Når lygte er klar til ny coating, skal den se ud som foto, hvis ikke går man et trin tilbage og sliber videre, og slutter igen med step 4. Hvis en lygte har været udsat for vejsalt mens coating var defekt, kan der opstå saltpest, som viser sig som små matte ringe på lygten, og de kan i nogle tilfælde ikke fjernes!



Rengør med Grøn væske derefter fold pålægger svamp påfør coatings væske på den hvide pålægger svamp
Husk NY coatings væske er klar til brug.Efter lygterne er coatet tryk på tuben så luft ikke opholder sig i tuben ( blev lygten ikke som ønsket har du mulighed for at bruge den brugte step 4 og grøn væske start maskinen og slib den ikke hærdet coating af.
påføres på tværs af lygte, fra oven og ned over, omhyggelig men ikke over to minutter da hærdning starter hurtigt. Har man glemt et lille hjørne, og opdager det senere, skal man vente et døgn før man lægger coating oven på det allerede hærdede coating.

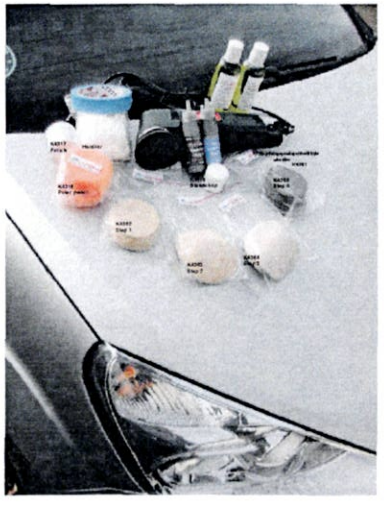

Slutresultat. Man må IKKE røre lygten når coating er lagt på da hærdning starter efter få minutter